

Перв. примен.	
Справ. №	

«Утверждаю»
Индивидуальный
предприниматель

Уточкин. А. Е.

« » 2022 г

АКТ
дефектации металлического корпуса
сухогрузного понтона
проекта 1270
«ПП - 7»

№38/1270/07.2022

Название понтона: «ПП - 7»

Регистровый номер: 190282

Класс Российского Речного Регистра: « *✕P 1,2*»

Флаг: *Россия*

Назначение : *Сухогрузный понтон*

г. Чкаловск
2022 г.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

№38/1270/07.2022

Лист

Содержание.

	Лист
1. Акт дефектации металлического корпуса сухогрузного понтона «ПП - 7»	1 стр.
2. Содержание	2 стр.
3. План проведения измерений остаточных толщин и определения параметров деформаций	3 стр.
4. Общие сведения	4 стр.
5. Свидетельство об организации ИП Уточкин Алексей Евгеньевич	5 стр.
6. Квалификационное удостоверение исполнителя	6 стр.
7. Свидетельство о поверке прибора	7 стр.
8. Состав комиссии по дефектации металлического корпуса сухогрузного понтона «ПП - 7»	8 стр.
9. Заключение эксперта Российского Речного Регистра	9 стр.
10. Результаты дефектации металлического корпуса сухогрузного понтона «ПП - 7»	10-16 стр.
11. Схема дефектации наружной обшивки сухогрузного понтона «ПП - 7»	17 стр.
12. Таблицы замеров остаточных толщин листов наружной обшивки сухогрузного понтона «ПП - 7»	18-21 стр.
13. Схема дефектации настила главной палубы сухогрузного понтона «ПП - 7»	22 стр.
14. Таблицы замеров остаточных толщин листов настила главной палубы сухогрузного понтона «ПП - 7»	23-24 стр.
15. Таблицы замеров остаточных толщин поперечных и продольных переборок сухогрузного понтона «ПП - 7»	25-26 стр.
16. Таблицы замеров остаточных толщин поперечного набора сухогрузного понтона «ПП - 7»	27-42 стр.
17. Таблицы замеров остаточных толщин продольного набора сухогрузного понтона «ПП - 7»	43-51 стр.
18. Таблицы замеров остаточных толщин набора переборок сухогрузного понтона «ПП - 7»	52-59 стр.
19. Таблицы замеров остаточных толщин пиллерсов и закорных труб сухогрузного понтона «ПП - 7»	60-61 стр.

Перв. примен.		Справ. №		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.							Лист
														№38/1270/07.2022					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата															

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ОСТАТОЧНЫХ ТОЛЩИН И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМАЦИЙ

1.1 Общие данные о судне

Название понтона «ПП - 7»
 Назначение Сухогрузный понтон
 Вид освидетельствования очередное
 Цель освидетельствования подтверждение технического состояния
 Место проведения дефектации АО «Чкаловская судостроительная верфь»
 Дата проведения дефектации 27 – 28 июля 2022 г.
 Регистровый номер 190282
 Класс Российского Речного Регистра «ЖР 1,2»

1.С целью проведения дефектации судовладельцем представлены следующие материалы по судну:

Название документа	Отметка о предоставлении
Акт о готовности судна к дефектации	-
Конструктивный чертеж корпуса судна	-
Исполнительные документы по последнему ремонту корпуса судна	-
Акт предыдущей дефектации	-
Корректированные по результатам предыдущей дефектации и ремонта растяжки:	-
Наружной обшивки корпуса	-
Настила палубы	-
Схема поперечных сечений	-
Эскиз раскроя продольных и поперечных переборок	-

2.Планируемый объем измерений толщин: листы обшивок и настилов-полистно, балки набора-поэлементно:

3.Дефектация корпуса судна производится комиссией в составе:

Индивидуальный предприниматель _____ Уточкин А. Е.
 Представитель судовладельца _____
 Оператор-дефектоскопист _____ Бубнов А. В.

4.Измерения выполняются с «27» июля 2022 г. по «28» июля 2022 г.

5.Материалы по дефектации корпуса судна представить на рассмотрение: эксперту Верхне-Волжского Филиала

Российского Классификационного общества «___» _____ 2022 г.
судовладельцу «___» _____ 2022 г.

6.Акт дефектации оформить не позднее «___» _____ 2022 г.

План проведения дефектации подписали	Ф. И. О.	Подпись
Руководитель комиссии	Уточкин А. Е.	
Представитель судовладельца		
Оператор дефектоскопист	Бубнов А. В.	

Минимальный объем измерений и сроки их проведения согласованы:

Эксперт Верхне-Волжского Филиала

Российского Классификационного Общества

Ф.И.О.

Подпись

Дата

№38/1270/07.2022

Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Перв. примен.	1. Общие сведения 1.1 Общие данные о судне Название понтона Регистровый номер Тип судна Класс Российского Речного Регистра Автор и номер проекта Год и место постройки Судовладелец «ПП - 7» 190282 Сухогрузный понтон «Р 1,2» ПКБ «Черноморгидрострой», пр. № 1270 1979 г., г. Туапсе ч.л. Кузнецова Мария Васильевна				
	Справ. №	1.2 Основные технические данные Длина расчетная, м Ширина расчетная, м Высота борта, м Расположение средней части судна, длиной 0,5L Техническое состояние корпуса теплохода до настоящей дефектации 23,5 14,0 3,5 от 17 до 29 шп. годное			
		1.3 Сведения об организации и исполнителях, выполнивших замеры остаточных толщин Полное название организации Квалификация исполнителей замеров остаточных толщин Индивидуальный предприниматель Уточкин Алексей Евгеньевич, свидетельство № 021216, действительно до 06.10. 2022 года Бубнов А.В. Квалификация: уровень 2 по методу ВИК Сертификат № 0086-2020, действительно до 08.2023 года.			
	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.
1.5 Дата и место проведения замеров Место проведения замеров Дата начала замеров Дата окончания замеров АО «Чкаловская судовой верфь» -слип 27.07.2022 г. 28.07.2022 г.					
1.6 Температурный режим В период проведения дефектации и замеров остаточных толщин корпуса судна температура наружного воздуха составляла от +20° С до +25°С					
Изм. Лист № докум. Подпись Дата					№38/1270/07.2022 Лист

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель комиссии:

Индивидуальный предприниматель

Уточкин А. Е.

Члены комиссии:

Представитель судовладельца

Оператор-дефектоскопист

Бубнов А. В.

рассмотрела материалы по дефектации металлического корпуса сухогрузного понтона «ПП - 7» на слипе АО «Чкаловская судостроительная» в объеме необходимом для подтверждения годного технического состояния.

Дефектация произведена визуальным осмотром корпуса, наружной обшивки (борт, днище), настила главной палубы, продольной и поперечных переборок, рамного и холодового набора корпуса судна, измерением остаточных деформаций и остаточных толщин элементов связей. Остаточная толщина элементов связей измерялась электромагнитно-акустическим толщиномером: AIR.

В результате ознакомления с документацией, визуального осмотра и замеров остаточных толщин основных корпусных конструкций сухогрузного понтона «ПП - 7» установлено следующее:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СУДНУ

Название понтона	ПП - 7
Регистровый номер	190282
Тип судна	Сухогрузный понтон
Класс Российского Речного Регистра	« Р 1,2»
Автор и номер проекта	ПКБ «Черноморгидрострой», пр. № 1270
Год и место постройки	1979 г., г. Туапсе
Судовладелец	ч.л. Кузнецова Мария Васильевна
Место проведения дефектации	Слип АО «Чкаловская судостроительная»

Результаты дефектации и замеров остаточных толщин основных связей корпуса отражены в соответствующих разделах настоящего Акта.

№38/1270/07.2022

Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате рассмотрения результатов «Акта дефектации металлического корпуса сухогрузного понтона «ПП - 7» техническое состояние корпуса устанавливается **«негодное»** в соответствии с п. 3.5.2 «ПОСЭ». Правил РРР 2019 г. Для восстановления корпуса до состояния **«годное»** необходимо выполнить ремонтные работы в объеме, рекомендуемом «Актом дефектации металлического корпуса сухогрузного понтона «ПП - 7».

Индивидуальный предприниматель

Уточкин А. Е.

Представитель судовладельца

Оператор-дефектоскопист

Бубнов А. В.

Заключение эксперта Российского Классификационного Общества

В соответствии с результатами дефектации и замеров остаточных толщин корпуса судна техническое состояние признаётся

Объём ремонтных работ, определённых при дефектации согласовывается.

Дополнительные требования

Эксперт Верхне-Волжского Филиала
Российского Классификационного Общества

«___» _____ 2022 г.

(подпись)

(Фамилия, И.,О.)

№38/1270/07.2022

Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Перв. примен.

Справ. №

**Результаты дефектации
металлического корпуса
сухогрузного понтона
«ПП - 7»**

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

№38/1270/07.2022

Лист

Комиссия выполнила дефектацию металлического корпуса сухогрузного понтона «ПП - 7» проекта № 1270 в объеме необходимом для определения его технического состояния.

Дефектация произведена на слипе АО «Чкаловская судостроительная» визуальным осмотром наружной обшивки (борт, днище), настила главной палубы, продольной и поперечных переборок, набора корпуса.

В процессе дефектации были замерены и осмотрены следующие конструкции: наружная обшивка корпуса (борт, днище), настилы: главной палубы, продольная и поперечные переборки. Замеры рамного и холостого набора корпуса судна.

Минимальные остаточные толщины элементов связей корпуса приняты на основании табл.3.5.5 части I ПОСЭ в классе Р.

- Настил главной палубы по длине корпуса имеет, коррозионный износ не превышающий допустимое значение, с зоной распространения 35% и максимальной глубиной язв 0,4 мм.. Замеренные остаточные толщины не выходят за пределы норм допускаемых остаточных толщин Правил РРР 2019 г.

- Обшивка продольной и поперечные переборки по длине корпуса частично сохранила построечное лакокрасочное покрытие, имеет коррозионный износ в районе стыка с днищем не превышающий допустимое значение, с зоной распространения 5% и максимальной глубиной язв 0,3 мм.. Замеренные остаточные толщины не выходят за пределы норм допускаемых остаточных толщин Правил РРР 2019 г.

- Наружная обшивка по длине корпуса имеет, язвенный коррозионный износ превышающий допустимое значение, с зоной распространения 90% и максимальной глубиной язв до сквозного. Замеренные остаточные толщины выходят за пределы норм допускаемых остаточных толщин Правил РРР 2019 г.

- Набор по длине корпуса по ЛБ, и ПрБ: частично сохранил построечное лакокрасочное покрытие, Замеренные остаточные толщины не выходят за пределы норм допускаемых остаточных толщин Правил РРР 2019 г.

- Днищевой набор по длине корпуса имеет коррозионный износ не превышающий допустимое значение, с зоной распространения 15% и максимальной глубиной язв 0,3 мм, имеет деформацию с отрывом. Замеренные остаточные толщины не выходят за пределы норм допускаемых остаточных толщин Правил РРР 2019 г.

Общее заключение по дефектации.

I. Настил главной палубы:

Левый борт:

- шп. 3...6,5 – проварить вставку снизу, непровар. L= 5,0 м.
- шп. 0...1 – проварить вставку в районе ХБ около ДП, непровар. L= 0,4 м.
- шп. 5 – проварить вставку в районе 3-го карлингса от ДП со сменой ХБ, непровар, нарушение технологии. L= 1,4 м.; L_(p12)= 0,5 м.
- шп. 9 – проварить вставку от 1-го до 2-го карлингса от ДП, непровар. L= 1,0 м.
- шп. 15...42 – восстановить ограждение грузовой зоны с контрфорсами. срезано.
L_(6x610)= 14,9 м.; L_(труба Ø160x6)= 15,0 м.
- шп. 25½...31 – проварить вставку от ДП до 1-го карлингса от ДП, непровар. L= 9,0 м.
- шп. 33...35 – проварить вставку от ДП до 5-го РЖ от ДП, непровар. L= 4,3 м.

№38/1270/07.2022

Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Правый борт:

- шп. 0...1 – проварить вставку в районе ХБ около ДП, непровар. $L = 0,4 \text{ м.}$
- шп. 2...3 – проварить вставку в районе закольной трубы, непровар. $L = 1,7 \text{ м.}$
- шп. 12...13 – проварить вставку от ДП до 1-го карлингса от ДП, непровар. $L = 4,1 \text{ м.}$
- шп. 20...23 – проварить вставку в районе 1-го карлингса от ДП, непровар. $L = 4,0 \text{ м.}$

Всего сменить по обоим бортам:

Холостой бимс	p12	$L_{\text{общ}} = 0,5 \text{ м.}$
Ограждение грузовой зоны	6x610	$L_{\text{общ}} = 14,9 \text{ м.}$
Ограждение грузовой зоны	труба Ø160x6	$L_{\text{общ}} = 15,0 \text{ м.}$
Проварка швов		$L_{\text{общ}} = 31,3 \text{ м.}$

II. Наружная обшивка (с подрезкой рамного набора по факту при вскрытии):

Левый борт:

- шп. 0 – произвести ремонт от 10-го до 11-го РЖ от ДП по технологии завода, тычок с разрывом. $F(8) = 0,3 \text{ м}^2.$
- шп. 0 – сменить от 11-го РЖ от ДП до НБ полосой 200 мм от днища, деформация с разрывом. $F(8) = 0,2 \text{ м}^2.$
- шп. 0 – проварить вставку от 2-го контрфорса от ДП до 7-го РЖ от ДП, деформация с разрывом. $F(8) = 0,2 \text{ м}^2.$
- шп. 0 – заварить прожог в районе 8-го РЖ от ДП под ГП.
- шп. 0 – сменить от 4-го РЖ от ДП до 2-го контрфорса от ДП полосой 200 мм от днища, деформация с разрывом. $F(8) = 0,3 \text{ м}^2.$
- шп. 0 – сменить от ДП до 2-го РЖ от ДП на всю высоту, деформация с разрывом. $F(8) = 1,2 \text{ м}^2.$
- шп. 5...6 – проварить вставку на 2-ом листе от ГП, непровар. $L = 1,2 \text{ м.}$
- шп. 4...42 – сменить лист в ДП, язвенный износ превышающий допустимое значение. $F(8) = 20,9 \text{ м}^2.$
- шп. 4...42 – сменить 1, 2, 3, 4-й листы от ДП, язвенный износ превышающий допустимое значение. $F(8) = 133,8 \text{ м}^2.$
- шп. 6...40 – сменить 3-й лист от ГП со скуловым уголком, язвенный износ превышающий допустимое значение. $F(8) = 15,0 \text{ м}^2.; L_{(L100 \times 100 \times 10)} = 21,0 \text{ м.}$
- шп. 6 – устранить дублер на 2-ом листе от ГП по технологии завода. $F(8) = 0,2 \text{ м}^2.$
- шп. 11...46 – сменить верхний и нижний привальный брус, деформация с разрывом. $L_{(8 \times 200 / 2 \text{ фл.60})} = 38,5 \text{ м.}$
- шп. 35...36 – устранить заправку на ширстреке по технологии завода. $F(8) = 0,2 \text{ м}^2.$
- шп. 36...37 – устранить цементный ящик от ДП до 2-го кильсона от ДП.
- шп. 46 – сменить от ДП до 2-го РЖ от ДП на всю высоту, деформация с разрывом. $F(8) = 1,2 \text{ м}^2.$

№38/1270/07.2022

Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

- шп. 46 – устранить непровар в районе 6-го РЖ от ДП под ГП.

Правый борт:

- шп. 0 – сменить транец от ДП до 2-го РЖ от ДП на всю высоту с РЖ и шельфом, деформация с разрывами.
 $F(8) = 1,4 \text{ м}^2$; $L(p12) = 2,4 \text{ м}$;
 $L(6 \times 250/80 \times 8) = 0,9 \text{ м}$; $L(8 \times 350 \times 200) = 3 \text{ шт}$.
- шп. 0 – сменить транец от 2-го РЖ от ДП до НБ полосой 300 мм от днища и ГП, деформация с разрывами.
 $F(8) = 7,8 \text{ м}^2$.
- шп. 4...42 – сменить 1, 2, 3, 4-й листы от ДП, язвенный износ превышающий допустимое значение.
 $F(8) = 133,8 \text{ м}^2$.
- шп. 6...40 – сменить 3-й лист от ГП со скуловым уголком, язвенный износ превышающий допустимое значение.
 $F(8) = 15,0 \text{ м}^2$; $L(L100 \times 100 \times 10) = 21,0 \text{ м}$.
- шп. 0...46 – сменить верхний и нижний привальный брус, деформация с разрывом.
 $L(8 \times 200/2 \text{ фл.} 60) = 46,0 \text{ м}$.
- шп. 46 – заварить отрыв транца от ГП от ДП до 1-го РЖ от ДП.
 $L = 0,4 \text{ м}$.

Проварить закольные трубы по обоим бортам, с днища.

$L = 6,0 \text{ м}$.

Всего сменить по обоим бортам:

Лист	S(8)	F общ = 331,5 м ² .
Подрезка	S(8)	F общ = 3,0 м ² .
РЖ днища	L100x100x10	L общ = 42,0 м.
Холостой шпангоут	p12	L общ = 2,4 м.
Привальный брус	8x200/2фл.60	L общ = 84,5 м.
Шельф	8x250/8x80	L общ = 0,9 м.
Кницы	6x350x200	3 шт.
Проварка швов		L общ = 1,6 м.

III. Переборки:

1. Продольная переборка:

- шп. 0...1 – сменить переборку в ДП от ГП до днища, деформация с разрывом.
 $F(8) = 0,6 \text{ м}^2$.
- шп. 9...11; 22...24; 35...37 – восстановить непроницаемость переборки в ДП в районе ГП, вырезы.
 $F(8) = 1,0 \text{ м}^2$.

2. Поперечная переборка (ЛБ):

- шп. 10 – восстановить непроницаемость в районе 13-го - 14-го РЖ от ДП под ГП, прожог.
- шп. 10, 23, 36 – восстановить непроницаемость в районе ДП, вырезы.
 $F(8) = 0,5 \text{ м}^2$.
- шп. 36 – сменить переборку от 7-го кильсона от ДП до НБ полосой 300 мм от днища, деформация с разрывом.
 $F(8) = 0,4 \text{ м}^2$.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата	Перв. примен.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			№38/1270/07.2022		Лист	

3. Поперечная переборка (ПрБ):

- шп. 10 – восстановить непроницаемость в районе 13-го - 14-го РЖ от ДП под ГП, прожог.
- шп. 10, 23, 36 – восстановить непроницаемость в районе ДП, вырезы.
 $F(8) = 0,5 \text{ м}^2$.
- шп. 23 – сменить 1000x250 мм в районе стыка 1-го и 2-го листов НБ от ГП, деформация с разрывом.
 $F(8) = 0,3 \text{ м}^2$.

Всего сменить по обоим бортам:

Лист

S(8)

F общ = 3,3 м².

IV. Сухие трюма:

Левый борт:

1. Холостой бимс:

- шп. 4, 5, 6 – произвести ремонт и восстановить целостность связи на 400 мм от 3 карлингса от ДП в сторону НБ.
 $L(p12) = 1,2 \text{ м}$.

2. Рамный шпангоут:

- шп. 4 – восстановить от ГП до бортового стрингера (по проекту). $L(5 \times 250/80 \times 8) = 1,0 \text{ м}$.

3. Холостой шпангоут:

- шп. 16 – сменить 1000 мм от ГП вниз с кницей, деформация. $L(p12) = 1,0 \text{ м}$.
- шп. 17 – сменить 1000 мм от скуловой brackets вверх со скуловой bracketой, деформация. $L(p12) = 1,0 \text{ м}; L(8 \times 750 \times 750/\text{фл.60}) = 1 \text{ шт}$.
- шп. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 – произвести ремонт шпангоута со скуловой bracketой, деформация. $L(p12) = 4,0 \text{ м}; L(8 \times 750 \times 750/\text{фл.60}) = 8 \text{ шт}$.

4. Карлингс:

- шп. 34...36 – сменить 3-й от ДП, деформация. $L(8 \times 300/150 \times 10) = 1,1 \text{ м}$.

5. Бортовой стрингер:

- шп. 0...1 – восстановить узел связи с шельфом транца, деформация, уход от плоскости. $L(8 \times 250/80 \times 8) = 1,0 \text{ м}$.

6. Флоры:

- шп. 14, 34 – сменить от 3-го кильсона от ДП до НБ со скуловой bracketой, деформация, уход от плоскости. $L(8 \times 400/\text{фл.80}) = 3,6 \text{ м}; L(8 \times 750 \times 750/\text{фл.60}) = 2 \text{ шт}$.

7. Скуловая bracketа:

№38/1270/07.2022

Лист

- шп. 1, 2, 3 – сменить скуловую бракету полосой 200 мм от НБ, деформация.
 $F(8) = 0,5 \text{ м}^2$.

Правый борт:**1. Холостой бимс:**

- шп. 5, 6 – проварить стыковой шов на ХБ в районе ДП – 1-й карлингс от ДП, непровар.
 $L = 0,3 \text{ м}$.

2. Скуловая бракета:

- шп. 1, 2, 3, 4 – сменить скуловую бракету полосой 200 мм от НБ, деформация.
 $F(8) = 0,6 \text{ м}^2$.

3. Холостой шпангоут:

- шп. 17 – сменить ХШ на 1000 мм от скуловой бракеты вверх, деформация.
 $L(p12) = 1,0 \text{ м}$.

4. Карлингс:

- шп. 34...36 – сменить 3-й от ДП, деформация. $L(8 \times 300/150 \times 10) = 1,1 \text{ м}$.
- шп. 27...30 – сменить 1-й карлингс от ДП, деформация. $L(8 \times 300/150 \times 10) = 1,7 \text{ м}$.

Всего сменить по обоим бортам:

Лист	S(8)	F общ = 1,2 м ² .
Рамный шпангоут	5x250/80x8	L общ = 1,0 м.
Холостой бимс	p12	L общ = 1,2 м.
Холостой шпангоут	p12	L общ = 7,0 м.
Карлингс	8x300/150x10	L общ = 2,8 м.
Бортовой стрингер	8x250/80x8	L общ = 1,0 м.
Флор	8x400/фл.80	L общ = 3,6 м.
Скуловая бракета	8x750x750/фл.60	11 шт.
Проварка швов		L общ = 0,3 м.

Восстановить шкалу осадок и нанести палубную линию согласно Правил РРР 2019 г.

№38/1270/07.2022

Лист

Всего к смене по сухогрузному понтону «ПП - 7»:

№	Элемент конструкции	Марка Стали	Размеры, мм	Общее к смене		Вес металла, кг.
Настил ГП						
2	Холостой бимс		p12	0,5	м.	4,4
	Ограждение грузовой зоны		6x610	14,9	м.	428,1
	Ограждение грузовой зоны		труба Ø160x6 ГОСТ 8734-75	15,0	м.	341,9
Наружная обшивка						
1	Наружная обшивка (лист)		S(8)	331,5	м²	20818,2
2	РЖ днища		L100x100x10	42,0	м.	659,4
3	Холостой шпангоут		p12	2,4	м.	21,1
4	Привальный брус		8x200/2фл.60	84,5	м.	1698,1
5	Шельф		8x250/8x80	0,9	м.	15,5
6	Кницы		6x350x200	3	шт.	4,9
7	Подрезка (лист)		S(8)	3,0	м²	188,4
Сухие трюмы						
8	Лист		S(6)	1,2	м²	56,5
9	Рамный шпангоут		5x250/80x8	1,0	м.	14,8
10	Холостой бимс		p12	1,2	м.	10,6
11	Холостой шпангоут		p12	7,0	м.	61,6
12	Карлингс		8x300/150x10	2,8	м.	85,7
13	Бортовой стрингер		8x250/80x8	1,0	м.	20,7
14	Флор		8x400/фл.80	3,6	м.	108,5
15	Скуловая бракета		8x750x750/фл.60	11	шт.	226,6
16	Переборки (лист)		S(8)	3,3	м²	207,2
17	Проварка швов			33,2	м.	
ИТОГО:						24972,2

Примечание: Расчёты потребности металла произведены без учёта технологических расходов судоремонтного предприятия. Ремонт рекомендуется проводить в доке.

Индивидуальный предприниматель

Уточкин А. Е.

Представитель судовладельца

Оператор-дефектоскопист

Бубнов А. В.

№38/1270/07.2022

Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата